



15/283 שס

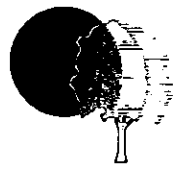

5.10.2011
מוקדמת מסי.....11.....

5 תוקף
31.8.11

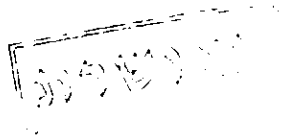

חוות דעת שימור עצים בוגרים


גוש 7120 חלקות 69-66, 72, 73,
75-78, 81-85, 90, 102-104, 107-111,
122, 126, 130, 131

מתחם הנביאים - האורגים
בת ים

משרד הפנים מהוז תל-אביב
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מסי 456/1
הועדה הפהוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 29.11.10
לדון ביום 31.11.11
לדון ביום 2011
מנהל מילת התכנון יו"ר הועדה המחוזית
גילה אלדון
10.10.11

26 יולי

הועדה המקומית לתכנון ובניה
בת-ים
שם התכנית ג.454-מחוז תל-אביב
התקן א"מ-א"מ-111
חומלצה בשינה מסי 2006/6.30
ביום 13.8.06
לדון ביום 17/11/11
מזכיר
יו"ר

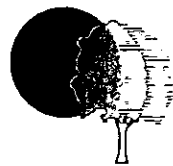

1. מטרת חוות הדעת

הנני נותן בזאת את חוות דעתי המקצועית בדבר מצבם של העצים הבוגרים הנטועים גוש 7120 חלקות 66-69, 72, 73, 75-78, 81-85, 90, 102-104, 107-111, 122, 126, 130, 131 במתחם הנביאים האורגים ברח' הנביאים 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, ברח' האורגים 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ברח' נחום ניר 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13-22, 24, 27, 29, 32 וברח' גרנל קינג 2, 4, 6, 8 שבבת ים, וזאת במסגרת תיקון 89 ("שימור עצים בוגרים") לחוק התכנון והבניה התשס"ט 2008, לצורך בחינת העצים, מצבם הפיזיולוגי והנופי ויכולת השתלבותם בתכנון העתידי.

חוות דעת זו נתנה לאחר ביקור באתר ובחינת השטח והעצים הבוגרים שבו בתאריכים 19 – 25 ביולי 2011.

חוות דעת זו ניתנת לצורך בחינת העצים באתר במסגרת דרישה לשינוי ועדכון התב"ע במתחם.

2. פרטי מגיש חוות הדעת

שם מגיש חוות הדעת: רז מיכלוביץ כתובת: דרך יבנה 38, רחובות.

השכלה

הנדסאי נוף - בעל תעודת הנדסאי אדריכלות נוף משנת 1993.

B.Sc

תואר ראשון במדעים עם התמחות במדעי המחשב.

לימודי תעודה – קורס הגנה על אילנות של פקיד היערות (משרד החקלאות, פקיד היערות והשרות להגנת הצומח)

קורס פיתוח גינות גג וגינון במצעים מנותקים (ארגון לגנות ולנוף)

השתלמות מפקח המשרד להגנת הסביבה (משרד להגנת הסביבה)

קורס מזיקים בגן הנוי (משרד החקלאות, השרות להגנת הצומח)


חבר בפורום מפקחי גינון (משרד החקלאות, השרות להגנת הצומח)

קורס השקיה לקבלני גינון (ארגון לגנות ולנוף)

נסיון מקצועי

- בעל ותק של 14 בתכנון שטחים פרטיים וציבוריים.

- בעל ותק של 10 שנים בפיקוח וניהול עבודות אחזקה ופיתוח נופי.

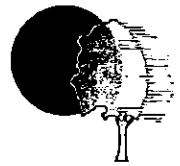

- מאושר ע"י פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות במתן חוות דעת על עצים בוגרים.
- חבר וועד איגוד הנדסאי אדריכלות הנוף בישראל.

3. פירוטי האתר


העצים עליהם הוגשה חוות דעת זו נטועים הנטועים גוש 7120 חלקות 66-69, 72, 73, 75-78, 81-85, 90, 102-104, 107-111, 122, 126, 130, 131 במתחם הנביאים-האורגים שבבת ים על פני שטח של כ-64.325 דונם.

במקום מתוכנן להתבצע מיזם של חיזוק 27 בניינים רבי קומות במסגר תמ"א 38.

במסגרת חיזוק המבנים יבוצע ציפוי קירות הבניין, הוספת דירות נוספות ועוד.

על מנת לאפשר הוספת גומות ודירוש ישנו צורך בשינוי התב"ע של המתחם ע"מ שיתאים למתוכנן.

רשימת העצים + תמונות

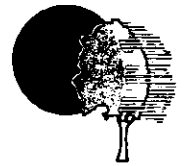

4. סיכום חוות הדעת והמלצות

בשטח המגרשים נשוא חוות דעת זו, נסקרו ונבחנו 103 עצים :

2 אלמוגן רחב עלים	3 בוהינה מגוונת
2 ברוש גדול פירות	3 ברוש מצוי
5 ברכיטון אדרי	1 הדר
2 הדר חושחש	8 וושינגטוניה חוסנה
8 זית אירופי	1 יוקה פילית
1 מכנף נאה	3 סטרליציית ניקולאי
19 סיסם הודי	22 פיקוס בנימינה
3 פיקוס הגומי	2 פיקוס כינורי
1 פיקוס הוואי	5 פלפלון דמוי אלה
1 צאלון	4 קליסטמון אדום
2 שיטה	2 שסק
1 תבטיה הרדופית	2 תמר מצוי.

לאחר בחינת העצים להלן סיכום המלצותיי :

עצים לשימור :

2 אלמוגן רחב עלים	3 בוהינה מגוונת
3 ברוש מצוי	4 ברכיטון אדרי
2 וושינגטוניה חוסנה	1 מכנף נאה
5 סיסם הודי	5 פיקוס בנימינה
1 שיטה	

עצים להעתקה :

2 ברוש גדול פירות	1 הדר
2 הדר חושחש	5 וושינגטוניה חסונה
7 זית אירופי	2 פיקוס בנימינה
1 פיקוס הגומי	1 פיקוס כינורי
1 קליסטמון אדום	



עצים לכריתה :

1 זית אירופי	1 ברכיטון אדרי
1 יוקה פילית	1 וושינגטוניה חסונה
14 סיסם הודי	3 סטרליציית ניקולאי
1 פיקוס הוואי	15 פיקוס בנימינה
1 פיקוס כינורי	2 פיקוס הגומי
1 צאלון	5 פלפלון דמוי אלה
1 שיטה	3 קליסטמון אדום
1 תבטיה הרדופית	2 שסק
	2 תמר מצוי

זו חוות דעתי.

אני נותן חוות דעתי זו עפ"י מיטב שיקולי המקצועי ומצהיר כי אין לי כל עניין אישי באתר
נשוא חוות הדעת.

ולראיה באתי על החתום,

רז מיכלוביץ

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
16A	סטרילציית ניקולאי	Sterilizia nicolai	20	2.5	2	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 ג'. מקבץ של 5 פריטים צעירים בעלי עלוה דלילה עקב גיזומים חוזרים ודחופים. תחזוקת העצים לקויה ולעץ זיזים יבשים רבים.	A	כריתה	העץ ממוקם מתחת לבניין ויפגע במהלך הבניה. סוג העץ ומצבו אינו מצדיקאת העתקתו.
16B	סטרילציית ניקולאי	Sterilizia nicolai	20	2	2	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 ג'. מקבץ של 2 פריטים צעירים בעלי עלוה דלילה עקב גיזומים חוזרים ודחופים. תחזוקת העצים לקויה ולעץ זיזים יבשים רבים.	A	כריתה	העץ ממוקם מתחת לבניין ויפגע במהלך הבניה. סוג העץ ומצבו אינו מצדיקאת העתקתו.
16C	פיקוס כינורי	Ficus lyrata	11	2.5	2.5	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 א'. עץ צעיר בעל פיצול ענפים המתחיל בגובה 60 ס"מ. גוף העץ מוטה אל מיחויק לאזור המקורה של הבניין (האזור המואר).	A	כריתה	העץ ממוקם מתחת לבניין ויפגע במהלך הבניה. סוג העץ ומצבו אינו מצדיקאת העתקתו.
16D	פיקוס בנגמינה	Ficus beniamina	16 משוכלל	2.5	1	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 ב'. עץ קטן המזום כשיח המעוצב על גזע. השיח בנוי ממס' גזעים מובילים שהתעבו והתלכדו לכדי גזע אחד.	A	כריתה	העץ ממוקם בקרבת הבניין ויפגע במהלך העבודות. מצב העץ אינו מצדיק את שימורו.
16E	שסק	Eriobotrya japonica	7	1.6	1	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 א'. עץ צעיר בעל גזע ישר. פיצול הענפים מסודר. אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	כריתה	סוג העץ וגודלו אינם מצדיקים את העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורנים 8. עץ לא מטופל למעט מס' גזומים קלים אשר בוצעו בחלק מענפיו לצורך הרחקתם מהבניין. גזע העץ מסודר וישר. אנפי העץ אינם מסודרים, ומקופפים וגובה נמוך.	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
17	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	43	11	9	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורנים 8. עץ לא מטופל למעט מס' גזומים קלים אשר בוצעו בחלק מענפיו לצורך הרחקתם מהבניין. גזע העץ מסודר וישר. אנפי העץ אינם מסודרים, ומקופפים וגובה נמוך.		B	שימור	
17A	הדר חושחש	Citrus aurantium	3	2	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורנים 8. עץ צעיר בעל פיצול ענפים מסודר ונוף מלא. ממוקם בתוך הגדר החיה. אינו מוגדר כעץ בוגר.		A	העתקה	העץ עקום וממוקם בקרבת הבניין באופן שיפגע במהלך העבודות.
17B	הדר חושחש	Citrus aurantium	4	3	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורנים 8. עץ צעיר בעל פיצול ענפים מסודר ונוף מלא. ממוקם בתוך הגדר החיה. אינו מוגדר כעץ בוגר.		A	העתקה	העץ עקום וממוקם בקרבת הבניין באופן שיפגע במהלך העבודות.
31	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	55	11	9	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורנים 8. עץ בוגר מאוד עם נטיה קלה בגזע לכיוון החניה הסמוכה. חלק מענפי העץ נגזמו בעבר ואזורי הגזום צמחו ענפים אשר התקופפו לכיוון הקרקע. פיצול הענפים אינו מסודר. עץ מרשים בגודלו.		B	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
66	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	50	6	7	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים 47. עץ בוגר בעל גזע עקם הגדל בנטיה חזקה לכיוון המסעה. לעץ שבר ישר לאורך הגזע באופן שחילק את העץ ל-2 חלקים מכל חלק התפתח גזע מוביל חדש.		D	כריתה	עץ מסוכן.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
67	סיסם הירד	Dalbergia sissoo	50	11	6	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . חלקו התחתון של הגזע בנוייה חזקה לכיוון הבניין ומגובה 2 מ' גזע העץ מתיישר. כל ענפי העץ גוזמים באופן שצמיחת הבדים הינה לכיוון צפון בלבד באופן שאינו מאזן את העץ.	B	כריחה	העץ עקום וממוקם בקרבת הבניין באופן שיפגע במהלך העבודות.
68	פלפלון דמרי אלה	Schinus terebinthifolius	25	4	3	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . העץ נכרת בעבר בגובה 1.5 מ' ומנק' הגיזום גדלו ענפים חדשים. שלד העץ רקוב ומתפורר.	D	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
69	פלפלון דמרי אלה	Schinus terebinthifolius	25	5	4	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ בעל 3 גזעים מובילים אשר התפצלו מהגזע הראשי בגובה צוואר השרוש. הגזעים עקומים ומפותלים ללא מראה של עץ מסודר.	B	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
70	פלפלון דמרי אלה	Schinus terebinthifolius	45	6.5	6	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ הבנוי כשיח מרובה גזעים. על הגזעים סימני רקבון והתפוררות.	D	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטי	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מאב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
71	אלמון רחב עלים	Erythrina corallodendrum	45	6	7	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הוביאים ⁴⁷ . עץ בוגר בעל פיצול גזעים בגובה 1.3 מ' ל-2 גזעים מובילים. על 2 הגזעים סיבני שבר בגבהים 2 מ'-3.5 מ'. מאזור השבר צמחו בידים חדשים הפרוסים לכל כיווני העץ. באזור השברים נפצע גזום שקיים במרכז גזע העץ ישנם סימני ריקבון.	C	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
72	ברוש מצוי	Cupressus sempervirens	8	5	1	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הוביאים ⁴⁷ . עץ הלכוד בתוך סכך של לטונה שיחית המונע את התפתחותו. גזע העץ ישר ומסודר.	A	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
73	ברוש מצוי	Cupressus sempervirens	10	6.5	2	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הוביאים ⁴⁷ . עץ בעל צימוח גזע ישר ברובו. פיצול הענפים מגובה הקרקע. העץ מסודר ונראה טוב.	A	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
74	ברוש מצוי	Cupressus sempervirens	16	8	2	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הוביאים ⁴⁷ . עץ בעל צימוח גזע ישר ברובו. פיצול הענפים מגובה הקרקע. העץ מסודר ונראה טוב.	A	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
75	זית אירופי	Olea europaea	-	4	2	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הוביאים ⁴⁷ . עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 70 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	הערכה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
75A	פיקוס הגומי	Ficus elastica	11	2.5	2.5	העץ נטוע מתחת לבניין, ברח' הנביאים 49 א', עץ צעיר בעל פיצול ענפים המתחיל בגובה 60 ס"מ. גוף העץ מוטה אל מיתון לאזור המקורה של הבניין (האזור המואר).	B	כריחה	העץ ממוקם באזור הבנייה. גדול ומראהו אינם מצדיקים את העתקתו.
75B	ברוש גדול פירות	Cupressus macrocarpa	-	1.8	1	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים 47. ברוש צעיר שנשתל לפני כשנה עד שנתיים. לעץ פיצולים ענפים המתחיל בגובה 20 ס"מ. אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבנייה.
76	זית אירופי	Olea europaea	-	1.5	1.5	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים 47. עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 55 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבנייה.
77	זית אירופי	Olea europaea	-	4	2	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים 47. עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 30 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבנייה.
78	זית אירופי	Olea europaea	-	2.5	2	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים 47. עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 75 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבנייה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מאב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
79	זית אירופי	Olea europaea	-	4	2	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 25 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבניה.
79A	ברוש גדול פירות	Cupressus macrocarpa	-	2	1	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . ברוש צעיר שנשתל לפני כשנה עד שנתיים. לעץ פיצולים ענפים המתחיל בגובה 20 ס"מ. אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבניה.
80	זית אירופי	Olea europaea	-	4	2	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ זית צעיר שנשתל בשנים האחרונות. פיצול הענפים נמוך בגובה 75 ס"מ. ענפי העץ מסועפים ולא מסודרים.	A	העתקה	העץ ממוקם באזור אשר יפגע במהלך הבניה.
81	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	44	6	6	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ שנכרת בעבר בגובה 1 מ' ואזור פצע בכריתה צמחו 2 בדים מרכזיים הגדלים על גדות הפצע עם נקודות חיבור חלשות. העץ ללא שלד מסודר. באזור הפצע סימני ריקבון.	C	כריתה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
82	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	51	7.5	7	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ שנכרת בעבר בגובה 1 מ' ואזור פצע בכריתה צמחו 3 בדים מרכזיים הגדלים על גדות הפצע עם נקודות חיבור חלשות. העץ ללא שלד מסודר. באזור הפצע סימני ריקבון.	D	כריתה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
83	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	30	5	6	העץ נטוע בצידו הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁴⁷ . עץ שנכרתת בעבר בגובה 1 מ' ואזור פצע בברייתה צמחו 3 בדים מרכזיים הגדלים על גדות הפצע עם נקודות חיבור חלשות. העץ ללא שלד מסודר. באזור הפצע סימני ריקבון.	C	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
116	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	45	9.5	8	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורגים ¹⁴ . עץ בוגר אשר 2 הבדים המרכזיים שלו גורדמו בעבר ומגודות פיצעי הגיזום צמחו ענפים חדשים בנקודות חלשות. פיצול הבדים החדשים אינו מסודר ופרוס לכל כיווני העץ.	B	שימור	העץ מרוחק מהבניין וניתן לשמרו.
116A	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	17 משוכלל	3.5	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורגים ¹⁴ . שיח הבנוי ומעוצב כשער כניסה לבניין. גזע השיח בנוי ממספר מובילים אשר החתברו אחד לשני.	A	כריחה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה. מצבו אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
203	שיטה	Acacia	23	4	4	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶⁵ . גזע העץ מפותל ועקום מאוד. ענפי העץ מסועפים וצפופים מאוד עד כדי התמזגות אחד עם השני.	B	שימור	העץ אינו באזור הבניה.
204	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	23	2	1	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶⁵ . עץ קטן הגזום כשיח המעוצב על גזע.	A	שימור	העץ אינו באזור הבניה.
205	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	20	2.5	1.5	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶⁵ . עץ קטן הגזום כשיח המעוצב על גזע.	A	שימור	העץ אינו באזור הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
206	פלפלון דמוי אלה	<i>Schinus terebinthifolius</i>	16 משרוכלל	2	2.5	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶⁵ . עץ הבנוי כשיח המפוצל מבטיסו ל-5 גזעים מובילים. העץ גזום כשיח.	B	כריחה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ופגע במהלך עבודות הבניה. מצבו אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.
207	ווישנגטוניה חסונה	<i>Washingtonia robusta</i>	-	2	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . גובה פריצת הכפות הינו בגובה 1 מ'. העץ אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	העתקה	העץ יפגע עקב עבודות הבניה במקום.
207A	פיקוס המומי	<i>Ficus elastica</i>	7	1.5	2	העץ נטוע בחציד הדרומי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . עץ צעיר אשר חלקו העליון נחתך בעבר. גזע העץ ישר, מעוצב ונקי מסורים. העץ מעוצב כעץ קטן.	A	העתקה	העץ יפגע עקב עבודות הבניה במקום.
208	פיקוס בנגימניה	<i>Ficus benamina</i>	22	2.5	1	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . עץ קטן הגזום כשיח המעוצב על גזע.	A	שימור	העץ אינו באזור הבניה.
209	פיקוס בנגימניה	<i>Ficus benamina</i>	25 משרוכלל	2.5	1	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . עץ קטן הגזום כשיח המעוצב על גזע. גזע העץ מפוצל מבטיסו ובגובה 1.5 מ' נכרת. מאזור הכריחה ישנם צימוחים של ענפים רבים היוצרים את השיח.	C	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו.
210	פיקוס בנגימניה	<i>Ficus benamina</i>	25	2	1	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . עץ קטן הגזום כשיח המעוצב על גזע.	A	שימור	העץ אינו באזור הבניה.
211	הדר	<i>Citrus</i>	5	2.5	2	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים ⁶³ . עץ צעיר בעל צמיחה חיונית. העץ מסועף.	A	העתקה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ופגע במהלך עבודות הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
211A	סטורליצ'יית ניקולאי	Sterilizia nicolai	10	3	2	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' הנביאים 63. עץ צעיר בעל עלילה דלילה מאוד עקב גזומים חוזרים ודחופים.	A	כריתה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך הבניה.
212	ברכיכטון אדרי	Barchyhton acerifolius	35	3	4	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים 59. העץ נכרת בעבר בגובה 1.5 מ' ומנק' הכריתה צמחו ינפים מובילים רבים מאוד.	B	כריתה	לא ניתן לבנות ממצבנו הנוכחי, עץ בוגר וחזק.
213	אלמוגן רחב עלים	Erythrina corallodendrum	35	4	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 59. גזע העץ עקום ומפותל. הע. גורדם בעבר לגובה 2 מ' ואזור הגורדם צמחו ענפים רבים, מסועפים ולא מסודרים. במרכז הגזע ישנו פצע גזום גדול ובתוכו סימני ריקבון פעיל.	C	שימור	
214	שסק	Eriobotrya japonica	16 משובלל	3	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. עץ בעל גזע מרכזי ומס' גזעים משניים הפורצים מבסיס העץ. העץ אינו מסודר ובעל התנוונות של מס' זיזים.	B	כריתה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
215	סיסם חודי	Dalbergia sissoo	40	4	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. עץ אשר גורדם בעבר מס' פעמים בגובה 2.5 מ', מנק' הגורדם צמחו ענפים רבים מסועפים ולא מסודרים. באזור פצעי הגזום ישנם סימנים לריקבונות ישנים ולא פעילים.	C	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד לעץ בוגר וחזק.
216	פיקוס הוואי	Ficus microcarpa 'hawaii'	13	1	1.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. שיח המעוצב על גזע בעל גזע מעובה. אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	כריתה	מדובר בשיח אשר אינו מצדיק את העתקתו.
217	יקה פילית	Yucca elephantipes	20 משובלל	4.5	-	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. הצמח אינו מוגדר כעץ	A	כריתה	הצמח ממוקם באזור שיפוע במהלך עבודות הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. העץ נכרת בעבר בגובה 1.5 מ' ומנק' הכריתה ישנם צמוחים של ענפים וסורים רבים. לעץ גזע עקום מאוד.	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
218	סיסים הודי	Dalbergia sissoo	30	3	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 57. העץ נכרת בעבר בגובה 1.5 מ' ומנק' הכריתה ישנם צמוחים של ענפים וסורים רבים. לעץ גזע עקום מאוד.	B	כריתה	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד כעץ בוגר וחזק.
219	תמר מצוי	Phoenix dactylifera	35	6	3.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 55. גזע העץ ישר ואחיד. בסיס הגזע מוקף בחותרים רבים ובחלקם חותרים אשר התעבנו לגזעים.	B	כריתה	כריתה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ופגע במהלך עבודות הבניה. מצב העץ אינו מצדיק את העתקתו.
220	ברכיכטון אדרי	Barchycton acerifolius	30	4.5	2	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים 57. עץ אשר גזעו המוביל נחתך בגובה 3.5 מ' ומאזור החיתוך יצאו מספר ענפים מובילים. לעץ ליבלוב חיוני ונופו מכוסה בעלה. גזע העץ עד אזור החיתוך ישר בעל שיפודיות אחידה.	B	שימור	שימור	העץ מרוחק מאזור הבניה. ניתן לשמרו ולבנות ממנו עץ מסודר.
221	ברכיכטון אדרי	Barchycton acerifolius	20	4.5	2	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנביאים 57. העץ נכרת בעבר מס' פעמים בגובה 2.5 מ' ומאזור החיתוך יצאו מספר ענפים מובילים חדשים הצומחים במקביל אחד לשני. לעץ ליבלוב חיוני.	B	שימור	שימור	העץ מרוחק מאזור הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מאב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
222	ברכינטון אדרי	Barchychiton acerifolius	35	8	1.5	העץ נטוע בצידוד בצפוני של הבניין, ברח' הנוביאים 55. עץ בוגר שבוצע בו גיזום חריף ולא מקצועי לאחורונה. כל הבדים עד גובה 7 מ' הוסרו ובחלקו העליון נשאר מקבץ של ענפים צעירים ומלבלבים. גזע העץ הושאר בלבד ללא עלוה כלל. גזע העץ ישר בעל מבנה שיפורי קבוע לכל גובהו.	A	שימור	
223	ברכינטון אדרי	Barchychiton acerifolius	26	6	-	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנוביאים 55. עץ בוגר שבוצע בו גיזום חריף ולא מקצועי לאחורונה. כל הבדים לכל גובה העץ הוסרו וחלקו העליון נקטם באופן ושהושאר גזע בלבד ללא עלוה כלל. גזע העץ ישר בעל מבנה שיפורי קבוע לכל גובהו.	A	שימור	
224	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	53	4	-	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' הנוביאים 55. העץ גורדם לאחורונה לגובה הנוכחי באופן שכל בדיו הוסר. העץ ללא עלוה ובדים מובילים למעט 2 גזעים מובילים שהתקבלו כתוצאה מכריחה ישנה שבוצעה בגובה 1 מ'.	C	כריחה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד כעץ בוגר וחזק.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
225	סיסם הורז	Dalbergia sissoo	42	4	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 55. העץ נגדם חזק מאוד לאחרונה ניתן לראות על פי פיצולי הבדים שהעץ עובר גירדומים חוזרים באופן קבוע. לאורך גזע העץ פצעי גזזים ישנים עם סימני רקבובות ישנים. בסיס הגזע עקום מאוד מאזור צוואר השורש ומתיישר בגובה 50 ס"מ.	D	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו.
357	תבטיה הרדופית	Thevetia peruviana	45 משוכלל	4.5	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 24. עץ בעל פיצול גזעים בגובה 30 ס"מ ל-4 גזעים מובדילים המסתעפים ומתפתלים לכל גובה העץ. נוף העץ מלא וגזעו עם סורים רבים.	B	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו.
358	ווינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	35	7	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 20. עץ דליל בענפים כתוצאה מגזזומים דחופים של הכפות וקיצורים. לעץ זיזים רבים כתוצאה מגזזומים לא מקצועיים.	A	העתקה	העץ יפגע עקב עבודות הבנייה במקום.
358A	פיקוס כינורי	Ficus lyrata	10	2	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 20. עץ צעיר בעל פריצות חיוניות ולילובים חדשים.	A	העתקה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבנייה.
359	ווינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	35	5	2	העץ נטוע לצד הבניין, ברח' נחום ניר 22. עץ בעל גזע ישר ואחיד. לעץ זיזים רבים כתוצאה מגזזומים לא מקצועיים.	A	העתקה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ופגע במהלך עבודות הבנייה.
359A	ווינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	20	2	1	העץ נטוע לצד הבניין, ברח' נחום ניר 22. עץ צעיר שגדל מספיק. פיצול הכפות הינו בגובה 60 ס"מ. אינו ממדר כעץ בוגר.	A	כריחה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבנייה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
360	ווישינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	40	6	2	העץ נטוע לצד הבניין, ברח' נחום ניר 20. עץ בעל גזע ישר ואחיד. לעץ כפות יבשות שלא נזנחו זמן רב.	A	הערתקה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
361	ווישינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	30	4	2	העץ נטוע לצד הבניין, ברח' נחום ניר 20. עץ בעל גזע ישר ואחיד. העץ אינו מטופל, גזע העץ עם זיזי גזזים רבים וענפים שבורים.	A	הערתקה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
362	בורהיניה מגוונת	Bauhinia variegata	22	5	4	העץ נטוע בשצ"פ. גזע העץ מפותל מאוד. נוף העץ מוטה לצד אחד.	A	שימור	בשצ"פ. אינו באזור המיועד לבניה.
363	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	48	8	8	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 77. עץ בוגר מאוד שעבר מט' גזזומים חזקים בעבר וכתוצאה מכך צמחו לאורך גזע הרבה סורים וענפים צפופים	B	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד.
364	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	50	3	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 79. גזע של עץ אשר נכרת לגובה 2 מ' וממנו יוצאים חותרים רבים.	D	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד.
365	בורהיניה מגוונת	Bauhinia variegata	18	5	4	העץ נטוע בשצ"פ. גזע מפותל מאוד. נוף העץ מסודר ומלא.	A	שימור	בשצ"פ. אינו באזור המיועד לבניה.
365A	פיקוס בנגימניה	Ficus benjamina	20	2	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 75. עץ בוגר הגזום כשתי. לעץ מט' גזעים שהתעבנו שהתלכדו יחד.	A	כריתה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
365B	פיקוס בנגימניה	Ficus benjamina	20	2	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 75. עץ בוגר הגזום כשתי. לעץ מט' גזעים שהתעבנו שהתלכדו יחד.	A	כריתה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
366	בורהיניה מגוונת	Bauhinia variegata	15	5	3	העץ נטוע בשצ"פ. גזע העץ בנטיה לכיוון השביל ומתנשך בגובה 2 מ' נוף העץ מלא ומסודר.	A	שימור	בשצ"פ. אינו באזור המיועד לבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')
367	סיסים הזדי	Dalbergia sissoo	35	7.5	3
368	מכנף נאה	Tipuana tipu	40	7.5	5
369	זית אירופי	Olea europaea	7	1.8	1.5
369A	פיקוס בנגימינה	Ficus benjamina	15	2	1
369E	פיקוס בנגימינה	Ficus benjamina	15	2	1
369C	זית אירופי	Olea europaea	7	1.8	1
370	ווישינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	38	5.5	3

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
370A	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	40 משוכלל	4	3.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 27. עץ בעל פיצול ענפים בגובה 50 ס"מ. ענפי העץ מסועפים מאוד עקב גיזום חוזרים של נופו בצורת צילינדר.	B	כריחה	העץ ממוקם באזור במיועד לבניה. מבנה שלד העץ אינו מצדיק את העתקתו.
370B	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	32 משוכלל	4	3.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 27. עץ בעל פיצול ענפים בגובה 50 ס"מ. ענפי העץ מסועפים מאוד עקב גיזום חוזרים של נופו בצורת צילינדר.	B	כריחה	העץ ממוקם באזור במיועד לבניה. מבנה שלד העץ אינו מצדיק את העתקתו.
371	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	30	4	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 29. גזע העץ ישר ואחיד. העץ גזום כמעוצב על גזע בעל נוף המזום בצורת צילינדר.	A	שימור	
372	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	7	3.5	1.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 29. העץ גדל ככל הנראה מוריעה. חלקו העליון נשבר ובאזור השבר ניתן לראות וסימני קרע ויובש בקליפה.	C	כריחה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד.
398	תמר מצוי	Phoenix dactyifera	40	5	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 9. גזע העץ אינו אחיד, בעל מס' עוביים, ככל הנראה עקב כריחתו בעבר וצמיחתו מחדש. לעץ צמיחות רבות של חותרים לכל אורך הגזע.	D	כריחה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד.
398A	פיקוס הגומי	Ficus elastica	15 משוכלל	3.5	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' הנביאים 67. עץ עם פיצול גזע בגובה צוואר השורש ל-2 גזעים מובילים. העץ בעל מראה של שיח גדול ללא עיצוב והרמת נוף.	A	כריחה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטי	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' נחום ניר 17. הפריט הינו שיח בעל גזעים רבים מאוד הצמודים אחד לשני והתלכדו יחד לשיח ענק השיח לא תוחזק זמן רב וגדל לגובה. שורשי העץ עבים מאוד וכולטים מעל הקרקע ונכנסים מתחת לבניין.	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
399	פיקוס בנימינה		60 משוכלל	6	3	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' נחום ניר 17. הפריט הינו שיח בעל גזעים רבים מאוד הצמודים אחד לשני והתלכדו יחד לשיח ענק השיח לא תוחזק זמן רב וגדל לגובה. שורשי העץ עבים מאוד וכולטים מעל הקרקע ונכנסים מתחת לבניין.	B		כריחה	מדובר בשיח גדול אשר גורם לנזקים לבניין ולא ניתן לעצבו כעץ בוגר.
399A	פיקוס בנימינה		70 משוכלל	6	6	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' נחום ניר 17. הפריט הינו שיח בעל גזעים רבים מאוד הצמודים אחד לשני והתלכדו יחד לשיח ענק השיח לא תוחזק זמן רב וגדל לגובה. שורשי העץ עבים מאוד וכולטים מעל הקרקע ונכנסים מתחת לבניין.	B		כריחה	מדובר בשיח גדול אשר גורם לנזקים לבניין ולא ניתן לעצבו כעץ בוגר.
400	קליסטמון אדום		15	3	4	העץ נטוע בצידו הצפוני של הבניין, ברח' נחום ניר 19. גזע העץ עקום מאוד. ענפיו הפנימיים של העץ יבשים.	A		כריחה	העץ ממוקם בצמידות לבניין ופגע במהלך עבודות הבניה. מבנה הגזע אינו מצדיק את העתקתו.
401	צאלון נאה		52 משוכלל	8	6	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' נחום ניר 19. בגובל עם השצ"פ. עץ בוגר מאוד עם פיצול בדים הראשון בגובה 1 מ'. העץ נגזם מס' פעמים בעבר באופן חריף לצורך הרחקה מהבניין. העץ אינו מטופל וענפיו שמוטים עד הקרקע.	C		כריחה	מצב העץ ומיקומו אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
401A	סיסם חורי	Dalbergia sissoo	17	8	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' נחום ניר 21, בגובל בין מגרש החניה והשצ"פ. עץ צעיר הגדל ככל הנראה מספית. גזע העץ עם נטיה קלה ופיצולי הענפים טבעיים ללא התערבות גזום מיותר.	A	שימור	
407A	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	25	3	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 8. העץ נכרת בגובה 1.3 מ' ומגדודות הפצע צמחו בודים חדשים מהם ניבנה השיח הגדל כיום באתר.	B	כריתה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו את העתקתו.
412	סיסם חורי	Dalbergia sissoo	33	2.5	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 6. העץ נכרת בעבר לגובה 80 ס"מ ומפצעי הגיזום ישנו צימוח של סורים רבים.	D	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד.
412A	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	20 משוכלל	2	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 6. העץ נשחל כשיח בכניסה לבניין וגזום כקוביה. העץ בעל מס' גזעים שהתלכדו יחד.	B	כריתה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו את העתקתו.
413	פלפלון דמרי אלה	Schinus terebinthifolius	-	1	1	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 6. עץ שנוכרת לגובה 1 מ'. פיצול הענפים מתוחיל בגובה 40 ס"מ.	C	כריתה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש כעץ בוגר.
413A	פיקוס בנימינה	Ficus beniamina	30	4	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 6. עץ בוגר הגזום כמעוצב על גזע. העץ לא תוחזק זמן רב וכוסה בסורים רבים היוצרים מראה של שיח ענקי. על עלי העץ עופצים רבים.	B	כריתה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו את העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
413B	פיקוס בנמינה	<i>Ficus benjamina</i>	25	3	3	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' גורל קינג 4. עץ בוגר הגזום כמעוצב על גזע. לעץ מס' גזעים שהתחלקו יחד. העץ לא תוחזק זמן רב וכוסה בסורים רבים היוצרים מראה של שיח ענק. על עלי העץ עפים רבים.	B	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו את את העתקתו.
415	קליסטמון אדום	<i>Calistemon phoeniceus</i>	30	7	3.5	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' גורל קינג 6. עץ בעל מיומדים גדולים לסוגו. לעץ גזע מוביל ישר, פיצול ענפים מסודר ונוף מלא.	A	העתקה	העץ ממקום בקרבת הבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
415A	קליסטמון אדום	<i>Calistemon phoeniceus</i>	5	1.6	2	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' גורל קינג 8. עץ בעל פיצול ענפים בגובה 20 ס"מ. העץ אינו מוגדר כעץ בוגר.	A	כריחה	העץ ממקום בקרבת הבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
415B	קליסטמון אדום	<i>Calistemon phoeniceus</i>	10	3.5	2	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' גורל קינג 8. עץ בעל גזע מסועף פפוע בחלקו התחתון. גובה העץ גזום בעבר באופן לא מקצועי ועל שלד העץ בחלקו העליון ישנם סימני קרע של הקליפה. כתוצאה ממהיזום, נוף העץ מוטה.	B	כריחה	העץ ממקום בקרבת הבניין ויפגע במהלך עבודות הבניה.
416	שיטה	<i>Acacia</i>	80	1.8	1.5	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' האורגים 14. עץ בוגר מאוד שנכרת בעבר מספר פעמים. גזע העץ מפותל ובעל מראה פיסולי. בקצות הענפים הגזומים ישנו מעט מאוד עלה. קליפת העץ מתקלפת וצוואר השורש של העץ רקוב.	D	כריחה	מצב העץ אינו מצדיק את שימורו או העתקתו.

ס' עץ	שם עברי	שם בוטני	קוטר גזע (בס"מ)	גובה (במ')	קוטר צמרת (במ')	מצב פיזיולוגי	מצב בריאותי	המלצה	סיבת ההמלצה
417	סיסם הודי	Dalbergia sissoo	22 משוכלל	7	4	העץ נטוע בחלקו האחורי של הבניין, ברח' האורגים 18. עץ שגדל כספית. העץ מתפצל בגובה 40 ס"מ למס' גזעים מובילים המתפתחים ומתחברים אחד לשני במס' מקומות	D	כריזה	מצב העץ אינו מאפשר את בנייתו מחדש בעתיד ואינו מצדיק את שימור או העתקתו.
418	ושינגטוניה חסונה	Washingtonia robusta	6	6	2	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורגים 18. גזע העץ ישר ומסודר.	A	שימור	
418A	פיקוס בנמינה	Ficus benamina	17	3.5	1.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורגים 18. עץ הגזום כמעוצב על גזע בצורת קוביה בכניסה לבניין. גזע העץ ישר ונקי. על העלים סימונים לעפצים.	B	העתקה	העץ ממוקם בקרבת האזור המיועד לבניה וככל הנראה יפגע במהלך העבודות.
418B	פיקוס בנמינה	Ficus benamina	17	3.5	1.5	העץ נטוע בחזית הבניין, ברח' האורגים 18. עץ הגזום כמעוצב על גזע בצורת קוביה בבניסה לבניין. גזע העץ ישר ונקי. על העלים סימונים לעפצים.	B	העתקה	העץ ממוקם בקרבת האזור המיועד לבניה וככל הנראה יפגע במהלך העבודות.



16C – פיקוס כינורי



16B – סטרליציית ניקולאי



16A – סטרליציית ניקולאי



17A – חושחש



17 – סיסם הודי



16E – שסק



66 – סיסם הודי



31 – סיסם הודי



17B – פלפלון דמוי אלה



69 – פלפלון דמוי אלה



68 – פלפלון דמוי אלה



67 – סיסם הודי



72 – ברוש מצוי



71 – אלמוגן רחב עלים




70 – פלפלון דמוי אלה



75 – זית אירופי



74 – ברוש מצוי

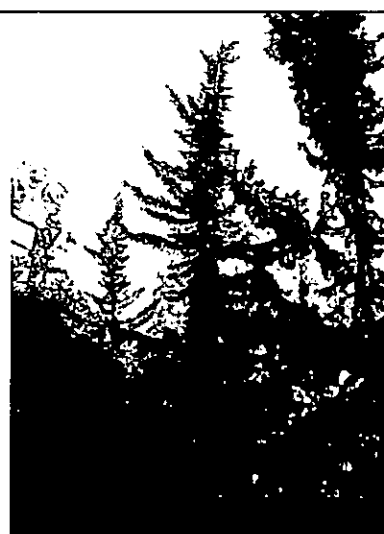

77 – ברוש מצוי



76 – זית אירופי



75B – ברוש גדול פירות



75A – פיקוס הגומי



79 – זית אירופי



78 – זית אירופי



77 – זית אירופי



81 – סיסם הודי



80 – זית אירופי



79A – ברוש גדול פירות



116 – סיסם הודי



83 – סיסם הודי



82 – סיסם הודי



204 – פיקוס בינימינה




203 – שיטה



116A – פיקוס בינימינה



207 – ושינגטוניה חסונה

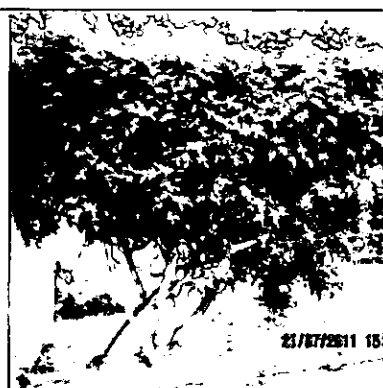

206 – פלפלון דמוי אלה



205 – פיקוס בינימינה



216 - פיקוס בנימינה



215 - פיקוס בנימינה



214 - פיקוס הגומי



211A - סטרליציית ניקולאי



218 - הדר



217 - פיקוס בנימינה



214 - שסק



213 - אלמוגון רחב עלים



212 - ברכיכטון אדרי



217 - יוקה פילית



216 - פיקוס הוואי




215 - סיסם הודי



220 - ברכיטון אדרי



219 - תמר מצוי

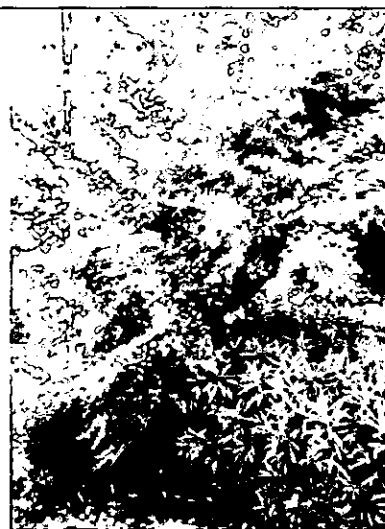

218 - סיסם הודי



223 - ברכיטון אדרי



222 - ברכיטון אדרי



221 - ברכיטון אדרי



357 - תבטיה הרדופית



225 - סיסם הודי



223 - סיסם הודי



359 - וושינגטוניה חסונה



358A - פיקוס בנימיני



358 - וושינגטוניה חסונה



361 - וושינגטוניה חסונה



360 - וושינגטוניה חסונה




359A - וושינגטוניה חסונה



364 - סיסם הודי



363 - סיסם הודי

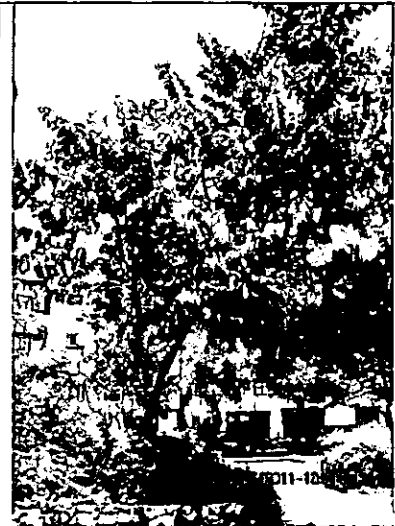

362 - בוהיניה מגוונת



400 - פיקוס בינימינה



365A - פיקוס בינימינה




365 - בוהיניה מגוונת



368 - סיסם הודי



367 - סיסם הודי

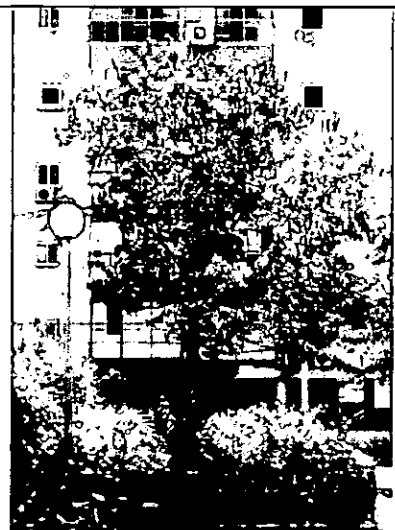

366 - בוהיניה מגוונת



369B – פיקוס בינימינה



369A – פיקוס בינימינה



369 – זית אירופי



370A – פיקוס בינימינה



370 – וושינגטוניה חסונה



369C – זית אירופי



372 – סיסם הודי



371 – פיקוס בינימינה



370B – פיקוס בינימינה



399 - פיקוס בינימינה



398A - פיקוס הגומי



398 - תמר מצוי



401A - סיסם הודי



401 - אלמוגן רחב עלים



399A - פיקוס בינימינה



412A - פיקוס בינימינה



412 - סיסם הודי



407A - פיקוס בינימינה




413B - פיקוס בינימינה



413A - פיקוס בינימינה



413 - פלפלון דמוי אלה

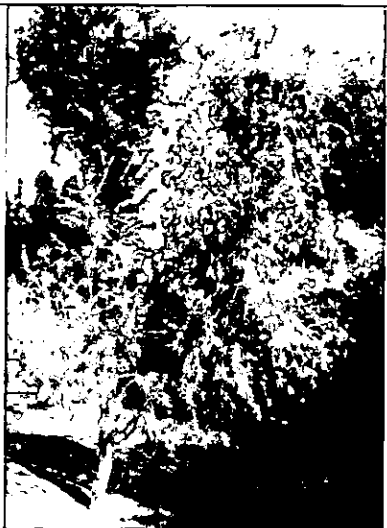

415B - קליסטמון אדום



415A - קליסטמון אדום



415 - קליסטמון אדום



418 - וושינגטוניה חסונה



417 - סיסם הודי



416 - שיטה



418B - פיקוס בינימינה



418A - פיקוס בינימינה