



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי -

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום



בדיקת מבנים לנוכחות אסבסט צמנט

נערך באתר:

פרויקט חסן ערפה B2-4

הוזמן ע"י:

קבוצת יובלים

גב' איריס גלבע, סמנכ"לית תכנון
052-5293682 – iris@yuvalim.biz

WAWA אדריכלות ירוקה בע"מ, גב' חן-בר לב – מנהלת מחלקת איכות סביבה
054-4948811 – chen@qbwawa.com

יוני 2022



אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, את המסמך בשלמותו ו/או חלקים ממנו.

עמוד מספר 1 מתוך 15 עמודים



טל'נייד : 054-4266763
אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה

קבלן רשום



תוכן העניינים



1. **מבוא**
2. **מהלך הבדיקה שבוצעה ומטרתה**
3. **מצב אסבסט צמנט קיים במבנים + תמונות**
4. **סיכום והמלצות**
5. **טופס בדיקת מבנים ואישור סוקר אסבסט צמנט**



עמוד מספר 2 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



שיוביץ חגי - www.shbu.co.il

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

מבוא

בהתאם להזמנתכם, ערכנו בתאריך 14/06/22 בדיקה לנוכחות אסבסט צמנט במתחם (מצורף צילום תכנית).

נצפה אסבסט בחלק מהמבנים.

סה"כ שטח האסבסט שנצפה במתחם כ-500 מ"ר. הרכב החומר מורכב מתערובת של עד 10% סיבי אסבסט הכלוא במטריצה של מלט (צמנט פורטלנד) ומים, שתפקידם לקשור את סיבי האסבסט על מנת למנוע שיחרורם לסביבה. לפי החוק, אסבסט צמנט מוגדר כמוצר קשיח העשוי תערובת של אסבסט, מים ומלט, ושאינו ניתן לפירור, כתישה או צמצום לאבקה על ידי מגע ידני, כשהוא במצב יבש.

מוצרי אסבסט צמנט מותרים לשימוש, והם אינם מהווים סכנה בריאותית כל עוד הם במצב תקין, ואין בהם סימני סדקים ו/או התפוררות.

האסבסט צמנט הינו סוג של אסבסט קשיח, שהוא חומר בעל סיכון פוטנציאלי לשיחרור סיבים נמוך יחסית לעומת האסבסט הפריך. **למידע נוסף הנכם מוזמנים לאתר: www.shbu.co.il**

נוכחות אסבסט במבנים אינה מהווה בהכרח סיכון בריאותי, כל עוד החומרים מכילי האסבסט נמצאים במצב שלם ותקין ללא פגע. הסכנה לבריאות מתחילה כאשר מבוצעות פעולות כגון תחזוקה, תיקונים ושיפוץ או האסבסט מתפורר מהצמנט, ומשחרר סיבים מסוכנים לאוויר.

בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 נקבעו הנחיות לשימוש קיים באסבסט צמנט. מאחר והמבנים אינם מבנים ציבוריים ובשטח המבנים קיים אסבסט צמנט קובע החוק שיש להחזיק את האסבסט במצב תקין. אין חובה בביצוע בדיקות שגרתיות ע"י סוקר מוסמך.

להלן הקישור של החוק:

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301125.pdf

מהלך הבדיקה שבוצעה ומטרתה

הבדיקה לשבר, התפוררות ובלאי בוצעה בצורה ויזואלית (הסתכלות בעין בלתי מזוינת). הבדיקה שבוצעה כללה בדיקת רישומי שינויים ותחזוקה שנעשו במבנים.

הבדיקה התמקדה בבדיקת חלקי המבנים המכילים אסבסט. המבנים שנבדקו נסרקו במס' נקודות עם התמקדות לקרבה מכסימלית לאסבסט בגג ובקירות. כמו כן נבדק השטח שבהיקף המבנים. הבדיקה אינה כוללת אסבסט צמנט (צנרת בויב) שיתכן וקיים מתחת לפני הקרקע.

מטרת הבדיקה הינה מתן מענה לחוק, הערכת המצב הפיזי של האסבסט, חשיפה של העובדים באזור הנבדק לסיבי אסבסט בשטח המבנים ומחוצה להם **וכן מתן היתר הריסה למתחם.**

בהסתמך על הבדיקה שבוצעה, ניתנות המלצות לגבי אופן הטיפול הנדרש במבנים שנסקרו.



עמוד מספר 3 מתוך 15 עמודים

טל'נייד: 054-4266763

אתר: www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום



הערכת מצב האסבסט צמנט במבנים

כללי על המתחם

המתחם ממוקם באזור תעשייה קלה/זעירה שמתפנה ובמקום המבנים הישנים נבנים מבנים רבי קומות. בסמוך יש דרכי תחבורה ראשיים ועב' עבור הרכבת הקלה. מצפון רח' יצחק שדה, ממערב רח' דרך בגין, מדרום רח' 1274 וממזרח מבנים רבי קומות, חניונים ומבנים שונים.

סה"כ נסקרו 6 מבנים בדו"ח זה.

אין באזור מגורים בשלב זה.

במתחם יש מבנים חד קומתיים. מבנה מס' 68, בחלקו דו קומתי (גלריה).

המבנים בנויים מבנייה קונבנציונלית/קלה עם כיסויי גג קלים על קונסטרוקציית פלדה/עץ.

קונסטרוקציית הגגות רעועה ברובה.

גגות המבנים חד ודו שיפועים.

הגגות מכוסים באסבסט צמנט גל 7 או בלוחות פח גליים/איסכורית.

במבנה 66 חלק מקירות הגמלונים מכוסים באסבסט צמנט גל 3.

בגגות האסבסט קיימים שברים רבים (ברכס, במדלפת ולאורך הלוחות).

האסבסט בגגות אינו צבוע.

חלק מכיסוי הגגות מצופה בצד החיצוני בריעות בד/פלסטיק.

בחלק משטחי המבנים במפלס שבתחתית הגגות קיים גלריה.

כל חיבורי האסלול שנצפו אינם מאסבסט צמנט. לא נצפו צינורות ביוב מאסבסט צמנט במתחם.

במתחם לא קיימים מקלטים.

לא נצפו שברי אסבסט צמנט בסמוך למבנים.

בהיקף המבנים יש שבילי אספלט, בטון וכורכר.

דו"ח זה מבוצע לגילוי אסבסט צמנט במתחם. בטרם ייהרסו המבנים, יש לפנות האסבסט צמנט.



עמוד מספר 4 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



סוקר וקבלן אסבסט

קבלן רשום



רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

מבנה מס' 1א



מבנה מבנייה קלה המכוסה בלוחות פח איסכורית/פגלים.
המבנה משמש כמסגרייה. הגג חד שיפועי ובגובה כ- 5 מ' לערך.
בהיקף המבנה קיים ריבוד אספלט, בטון וכורכר. לא ניצפו שברי אסבסט צמנט בהיקף המבנה.
המבנה והשטח שבהיקפו טעון שיפור.

לא נצפה אסבסט צמנט במבנה זה.



מבנה מס' 64 (בתרשים), בתמונות ושלט על הבניין 64א

מבנה מבנייה קלה (טרומית) המכוסה בלוחות פח איסכורית (בעבר היה מכוסה באסבסט צמנט גל 7).
המבנה נטוש. המבנה נעול ואין אפשרות להיכנס פיזית לפנים המבנה.
הגג דו שיפועי ובגובה של כ- 3 מ'.
בהיקף המבנה קיים ריבוד אספלט, בטון, כורכר.
המבנה והשטח בהיקפו במצב טעון שיפור. לא ניצפו שברי אסבסט צמנט בהיקף המבנה.
מסיוור בהיקף החיצוני של המבנה,

לא נצפה אסבסט צמנט במבנה זה.



עמוד מספר 6 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763
אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה


קבלן רשום



מבנה מס' 64א' (בתרשים)

בתמונות 64א'*

מבנה מבנייה קלה (טרומית) ללא גג (בעבר היה מכוסה באסבסט צמנט גל 7). המבנה נטוש. המבנה נעול ואין אפשרות להיכנס פיזית לפנים המבנה. הגג דו שיפועי ובגובה של כ- 3 מ'. בהיקף המבנה קיים ריבוד אספלט, בטון, כורכר. המבנה והשטח בהיקפו במצב טעון שיפור. בצפייה דרך החלון, נצפה שבמבנה קיימים 2 שכבות של תקרות ביניים (אקוסטית ו לוחות שטוחים אפורים) מפורקות חלקית. שטח התקרות כ- 40 מ"ר כל שכבה. התקרה שמעל התקרה האקוסטית חשודה כאסבסט צמנט שטוח. בטרם ייהרס המבנה יש לוודא שתקרה זו אינה אסבסט צמנט שטוח. היה וכן, יש להסירה בצורה מסודרת עם היתר לעב' אסבסט.

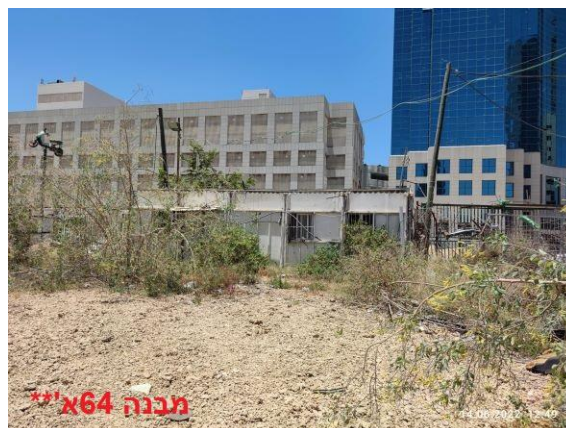

עמוד מספר 7 מתוך 15 עמודים

רצ"ב טופס בדיקה למבנה.

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

מבנה מס' 66

2 מבנים צמודים (מחסן ומשרד) ו 2 מכולות סמוכות.

מבנה מבנייה קונבנציונלית וגג אסבסט צמנט גל 7-המשמש כמשרד ושירותים. המבנה בגובה של כ - 3 מ'.
מבנה מחסן מבנייה קונבנציונלית עם גג קל מכוסה בלוחות פח גלי/איסכורית. המבנה בגובה של כ - 5 מ'.

בחזית מבנה המחסן ובגמלונים יש סגירה אנכית מאסבסט צמנט גל 3.

בסמוך יש 2 מכולות המכוסות באסבסט צמנט גל 7.

סה"כ שטח האסבסט צמנט במבנה מס' 66 (משרד, מחסן ומכולות) כ - 130 מ"ר.


קיימים שברים באסבסט צמנט. יש מעט חזוית מעל לוחות האסבסט צמנט. יש לבצע צביעת שברים בהתאם לסעיף 7 בסיכום והמלצות.

האסבסט צמנט אינו צבוע. במשרד קיימת תקרת ביניים. בהיקף המבנה קיים ריבוד בטון, כורכר, אספלט.

בסמוך למבנה המחסן קיים עץ העלול לקרוס ולשבור את לוחות האסבסט צמנט האנכיים.

המבנה והשטח שבהיקפו, טעון שיפור. לא ניצפו שברי אסבסט צמנט באזור המבנה.

רצ"ב טופס בדיקה למבנה.

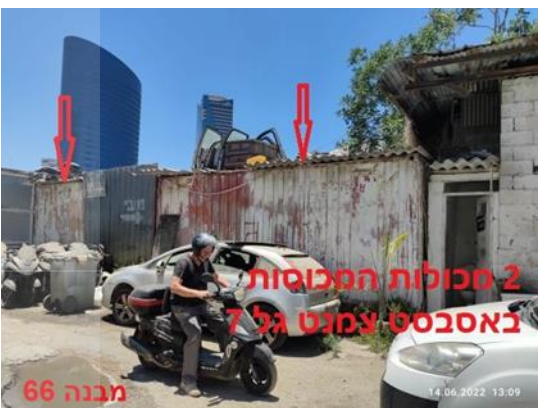

עמוד מספר 8 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

מבנה מס' 16

אזור צפוני - סככה פתוחה מבנייה קלה (קונס' ברזל) המשמשת כמוסך ומכוסה בגג אסבסט צמנט גל 7. מבנה משרד הבנוי מבנייה קונבנציונלית עם כיסוי גג קל מאסבסט צמנט גל 7. לחלק מגגות האסבסט צמנט קיימים מזחלות מים. הגגות חד שיפועיים ובמפלסים שונים. האסבסט צמנט גלוי ואינו צבוע ברובו. במשרד המוסך קיימת תקרת ביניים. קיימים שברים/סדקים בלוחות האסבסט צמנט. קיימת חזוית על פני לוחות האסבסט צמנט. יש לבצע צביעת שברים בהתאם לסעיף 7 בסיכום והמלצות.

סה"כ שטח האסבסט צמנט באזור הצפוני (מוסך) כ- 350 מ"ר.

המבנה והשטח שבהיקפו, טעון שיפור. לא ניצפו שברי אסבסט צמנט באזור המבנה.

אזור דרומי - סככה סגורה הבנויה מבנייה קלה (קונס' ברזל) המכוסה בלוחות פח גלי/איסכורית בגגות ובקירות. הגגות חד ודו שיפועיים. חלק מגגות הפח מכוסים ביריעות בד/פלסטיק מהצד העליון. האזור הדרומי היה נעול ואי אפשר היה להיכנס לפנים המבנה. האזור הדרומי נסקר בדיקה מבחון. לא ניצפה אסבסט צמנט בסקירה החיצונית באזור הדרומי.

רצ"ב טופס בדיקה למבנה.



עמוד מספר 9 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763
אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

מבנה מס' 68

מבנה מבנייה קלה וקונבנציונלית המכוסה בגג קל מפח איסכורית. הגג חד שיפועי וחלקים מהגג מכוסים מעל לוחות האיסכורית ביריעות בד/פלסטיק. קירות המבנה מכוסים בפח איסכורית. המבנה עם גלריה בחלקו. בהיקף המבנה קיים ריבוד אספלט/בטון/כורכר. המבנה והשטח שבהיקפו טעון שיפור. לא ניצפה אסבסט צמנט במבנה. לא ניצפו שברי אסבסט צמנט בשטח שבהיקף המבנה. המבנה משמש ללינת עובדים שעובדים בסמיכות. חלק ניכר מהמבנה היה נעול, לכן הסקר בוצע מסיור בהיקף המבנה וכניסה לגלריה בפינה צפון מערב.

לא ניצפה אסבסט צמנט במבנה זה.



עמוד מספר 10 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



שיוביץ חגי - www.shbu.co.il

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רשום

סיכום והמלצות:



1. **נצפה אסבסט צמנט במבנים 16,66, ויתכן ב 64א'**. לא נצפו שברי אסבסט באזור המבנים.**
2. בטרם ייהרסו המבנים יש לבצע הסרת אסבסט בהתאם לסעיף 4.
3. אין לבצע כל עבודות אסבסט צמנט ללא קבלן מורשה ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.
4. כשיוחלט להסיר את האסבסט יש לפעול לפי הנחיות האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, הכוללות מינוי קבלן מורשה, הגשת היתר לאישור האגף, הרחקת דיירי המבנים מאזור הפרוק ברדיוס של לפחות 50 מ', ידוע וביצוע פעולות למזעור התפזרות סיבי אסבסט באוכלוסייה אורחית ומבנים שונים המצויים בקרבה למבנה.
5. לא נצפו צינורות ביוב מאסבסט צמנט במתחם. בזמן חפירות בשטח יש לשים לב שאין צנרת ביוב מאסבסט צמנט. היה וימצא, יש להפסיק החפירות ולבצע פינוי בהתאם לסעיף 4.
6. תחזוקת המתחם טעון שיפור.
7. מומלץ לצבוע את לוחות האסבסט צמנט בכל הצדדים הגלויים לעין בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. היה ולא תבוצע צביעה מלאה של גגות האסבסט צמנט, יש לבצע צביעה מקומית באזור השברים והסדקים הקיימים. להלן קישור להנחיות צביעת אסבסט צמנט.
https://www.gov.il/blobFolder/guide/asbestos_guide_for_public/he/asbestos_cement_painting_guidelines.pdf



בברכה,
שיוביץ חגי
מ.ר. 19239



עמוד מספר 11 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763
אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה

קבלן רשום

בדיקת מבנים המכילים אסבסט צמנט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א - 2011

<u>שם המבנה : 64א**</u>	<u>תיאור המבנה המכיל אסבסט צמנט.</u>
B2-4 פרויקט חסן ערפה	כתובת המבנה – עיר, רח', מס'.
קבוצת יובלים. גב' איריס גלבויע, סמנכ"לית תכנון iris@yuvalim.biz – 052-5293682	מזמין הסקר.
נטוש.	המבנה משמש ל – מגורים, סככה, מחסן, משרד.
יתכן ותקרה פנימית.	היכן מותקן האסבסט – גגות, קירות, תקרות.
בהנחה שהתקרה היא מאסבסט צמנט, כן.	האם לוחות האסבסט גלויים לעין – קיימת חציצה.
40 מ"ר.	הערכת שטח לוחות האסבסט במ"ר.
טעון שיפור.	מצב תחזוקה כללית של המבנה וסביבתו.
<u>מצב האסבסט במבנה.</u>	
בהנחה שהתקרה היא מאסבסט צמנט, שבור במידה רבה.	מצב לוחות האסבסט – תקין, שבור, שחוק, סדוק.
לא רלוונטי.	האם יש שכבת חוזית על הלוחות?
לא.	מצב לוחות האסבסט במדלפת – תקין, שבור.
לא.	האם לוחות האסבסט צבועים – מ 2 הצדדים.
<u>הנחיות לתחזוקה / טיפול</u>	
לא רלוונטי – להריסה	צביעת לוחות האסבסט מ – 2 הצדדים עד - 08/2014
לא רלוונטי - להריסה	האם יש להחליף לוחות שלמים בלוחות נטולי אסבסט.
לא רלוונטי - להריסה	האם יש לצבוע במידי שברים או סדקים גלויים.
כן - המבנה מיועד להריסה	האם יש להסיר את כל האסבסט.
<u>בטרם ייחרס המבנה יש לבדוק שהתקרה במבנה היא מאסבסט צמנט. היה וכן, יש להסירה.</u>	הערות נוספות.

אני שיוביץ חגי מ.ר. 19239 שהוסמכתי ע"י האגף לאבק מזיק לערוך בדיקה לפי סעיף 8 של החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011, מאשר כי ביום 14/06/22 בדקתי את המבנה הנ"ל.

חתימה:

תאריך הבדיקה הבאה : לא רלוונטי - להריסה

עמוד מספר 12 מתוך 15 עמודים

טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



שיוביץ חגי - www.shbu.co.il

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה

קבלן רשום

בדיקת מבנים המכילים אסבסט צמנט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א - 2011

שם המבנה: מבנה מס' 66	תיאור המבנה המכיל אסבסט צמנט.
פרויקט חסן ערפה B2-4	כתובת המבנה – עיר, רח', מס'.
קבוצת יובלים. גב' איריס גלבוץ, סמנכ"לית תכנון iris@yuvalim.biz – 052-5293682	בעל הנכס – שם פרטי, חברה.
מחסן ומשרד.	המבנה משמש ל – מגורים, סככה, מחסן, משרד.
גגות וקירות.	היכן מותקן האסבסט – גגות, קירות, תקרות.
גלויים לעין. במשרד קיימת תקרה פנימית.	האם לוחות האסבסט גלויים לעין – קיימת חציצה.
130 מ"ר.	הערכת שטח לוחות האסבסט במ"ר.
טעון שיפור	מצב תחזוקה כללית של המבנה וסביבתו.
<u>מצב האסבסט במבנה .</u>	
שברים בודדים. מעל המכולות, שברים רבים. יש מעט חזוית.	מצב לוחות האסבסט – תקין, שבור, שחוק, סדוק. האם יש שכבת חזוית על הלוחות?
שברים בודדים. מעל המכולות, שברים רבים.	מצב לוחות האסבסט במדלפת – תקין, שבור.
לא.	האם לוחות האסבסט צבועים – מ 2 הצדדים.
<u>הנחיות לתחזוקה / טיפול</u>	
לא רלוונטי – להריסה	צביעת לוחות האסבסט מ – 2 הצדדים עד - 08/2014
לא רלוונטי – להריסה	האם יש להחליף לוחות שלמים בלוחות נטולי אסבסט.
כן.	האם יש לצבוע במידי שברים או סדקים גלויים.
כן - המבנה מיועד להריסה	האם יש להסיר את כל האסבסט.
<u>מומלץ לצבוע השברים הקיימים.</u>	הערות נוספות.

אני שיוביץ חגי מ.ר. 19239 שהוסמכתי ע"י האגף לאבק מזיק לערוך בדיקה לפי סעיף 8 של החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011, מאשר כי ביום 14/06/22 בדקתי את המבנה הנ"ל.

 חתימה:

תאריך הבדיקה הבאה : לא רלוונטי - להריסה

עמוד מספר 13 מתוך 15 עמודים



טל'נייד : 054-4266763

אתר : www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



שיוביץ חגי - www.shbu.co.il

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה

קבלן רשום

בדיקת מבנים המכילים אסבסט צמנט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א - 2011

<u>תיאור המבנה המכיל אסבסט צמנט.</u>	<u>שם המבנה: מבנה מס' 16</u>
כתובת המבנה – עיר, רח', מס'.	פרויקט חסן ערפה B2-4
בעל הנכס – שם פרטי, חברה.	קבוצת יובלים. גב' איריס גלבוץ, סמנכ"לית תכנון iris@yuvalim.biz – 052-5293682
המבנה משמש ל – מגורים, סככה, מחסן, משרד.	מוסך - סככות ומשרד.
היכן מותקן האסבסט – גגות, קירות, תקרות.	גגות.
האם לוחות האסבסט גלויים לעין – קיימת חציצה.	גלויים לעין. במשרד תקרה אקוסטית.
הערכת שטח לוחות האסבסט במ"ר.	350 מ"ר.
מצב תחזוקה כללית של המבנה וסביבתו.	טעון שיפור.
<u>מצב האסבסט במבנה.</u>	
מצב לוחות האסבסט – תקין, שבור, שחוק, סדוק.	שברים בודדים.
האם יש שכבת חזזית על הלוחות?	מעט חזזית על הלוחות.
מצב לוחות האסבסט במדלפת – תקין, שבור.	שברים בודדים.
האם לוחות האסבסט צבועים – מ 2 הצדדים.	לא.
<u>הנחיות לתחזוקה / טיפול</u>	
צביעת לוחות האסבסט מ – 2 הצדדים עד - 08/2014	לא רלוונטי – להריסה.
האם יש להחליף לוחות שלמים בלוחות נטולי אסבסט.	לא רלוונטי – להריסה.
האם יש לצבוע במידי שברים או סדקים גלויים.	כן.
האם יש להסיר את כל האסבסט.	כן - המבנה מיועד להריסה.
הערות נוספות.	<u>מומלץ לצבוע השברים הקיימים.</u>

אני שיוביץ חגי מ.ר. 19239 שהוסמכתי ע"י האגף לאבק מזיק לערוך בדיקה לפי סעיף 8 של החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011, מאשר כי ביום 14/06/22 בדקתי את המבנה הנ"ל.

חתימה: 

תאריך הבדיקה הבאה: לא רלוונטי - להריסה

עמוד מספר 14 מתוך 15 עמודים



טל'נייד: 054-4266763

אתר: www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526

E-mail: haquy1964@gmail.com



www.shbu.co.il - שיוביץ חגי

סוקר וקבלן אסבסט

מוסמך ע"י האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
קבלן רישום

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

אגף אסבסט ורישום כימיקלים



רישיון קבלן אסבסט צמנט מס' 38341

ואישור עובד אחראי

מספר הסימוכין של טופס הבקשה בממשל זמין: 6584501

לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011

בתוקף סמכותי כמנהלת רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011 (להלן – החוק), הריני נותן רישיון קבלן אסבסט צמנט ואישור עובד אחראי, ומתנה את הרישיון בתנאים כלהלן:

פרטים

מס' רישיון: 19215 שם: חגאי שיוביץ ת.ז. / ח.פ. : 059060426

כתובת: ההדרים 3 ת.ד.: ישוב: ראשון לציון
7520526

פרטי מנהלים

שם	ת.ז.
חגאי שיוביץ	059060426

פרטי העובדים

מס' אישור	ת.ז.	שם	סוג האישור
19239	059060426	חגאי שיוביץ	עובד אחראי אסבסט צמנט

תנאי הרישיון והאישור:


1. בעל רישיון זה רשאי לבצע עבודת אסבסט צמנט בכפוף להוראות החוק.
2. עובד אחראי הינו בעל רישיון סוקר אסבסט לפי סעיף 21(ג) לחוק.
3. תוקף האישור והרישיון מותנים בכך שהעובד האחראי מועסק במשרה מלאה על ידי הקבלן.
4. הרישיון והאישור עומדים בתוקף כל עוד מתקיימים התנאים לקבלתם לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק, והרישיון או האישור לא הותלו לפי סעיף 32 לחוק.
5. על בעל הרישיון והאישור לדווח למנהל לאלתר אם חדל להתקיים בו או בעובד האחראי תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון או האישור, ועל כל שינוי מהפרטים המופיעים בבקשה לרישיון.

רישיון זה אינו מהווה היתר עבודת אסבסט.

תוקף הרישיון והאישור: 20/02/2024

21/02/2022

תאריך


רעות רבי
מנהלת רישוי אסבסט



המשרד להגנת הסביבה

asbest@sviva.gov.il

בנק ישראל 7, ת.ד. 34033 ירושלים 91340 | טל': 02-6553930 | פקס: 02-6535960

עמוד מספר 15 מתוך 15 עמודים

טל' נייד: 054-4266763
אתר: www.shbu.co.il

רח' ההדרים 3 ראשל"צ 7520526
E-mail: haquy1964@gmail.com